

86032 - M12 Connector 8 pin X-coded male field assembly Cat.6A

1 Package content <i>Packungsinhalt</i> AWG 22 - 26 (Ø 6.0 - 7.8 mm) (Ø 7.8 - 8.5 mm)	2 Install cap nut (1), cable sealing (2) and clamping cage (3) in order. <i>Überwurfmutter (1), Kabeldichtung (2) und Klemmkäfig (3) nacheinander montieren.</i> 3 2 1 Select the suitable cable sealing according to the diameter of the cable <i>Wählen Sie die geeignete Kabelabdichtung je nach Kabeldurchmesser</i>	3 1 Stripping length <i>Abisolierlänge</i> min. 50mm 2 Fold braid shield backwards <i>Geflechtsschirm nach hinten legen</i> 3 Wrap braid shield evenly around cable jacket <i>Geflechtsschirm um das Kabel wickeln</i>	4 When using 22 AWG cable, wrap braided shield evenly over the foil shield for a length of 10 - 13 mm. <i>Wenn Sie ein 22 AWG-Kabel verwenden, wickeln Sie das Schirmgeflecht auf einer Länge von 10 - 13 mm gleichmäßig um den Folienschirm.</i> 10~13mm 5 Cut off the foil shield of each pair. <i>Schneiden Sie den Folienschirm der Adernpaare ab.</i> 10mm Cut the orange and green pairs 10 mm shorter. <i>Kürzen Sie das orange und das grüne Adernpaar um 10 mm.</i>
5 Cable end 1 Cable end 2 6 Insert the long pairs (brown & blue) into the wire manager, then the short pairs (orange & green) <i>Stecken Sie die langen Adernpaare (braun & blau) in den Kabelmanager, dann die kurzen Adernpaare (orange & grün).</i>	7 1 white-orange 2 orange 3 white-green 4 green 5 white-brown 6 brown 7 white-blue 8 blue	8 Insert each wire on the cable manager. <i>Legen Sie die einzelnen Adern am Kabelmanager auf.</i> Then cut the wires flush. <i>Danach schneiden Sie die Adern bündig ab.</i>	9 Press the shield cover down to the cable braid. <i>Drücken Sie den Schirmdeckel auf das Kabelgeflecht.</i> 10 Push the clamping cage forward into the wire manager. <i>Schieben Sie den Klemmkäfig nach vorne in den Kabelmanager.</i>
12 Insert the wire manager into the plug body. <i>Führen Sie den Kabelmanager in das Steckergehäuse ein.</i> Pay attention to the position. <i>Achten Sie auf die Position.</i>	13 Push the wire manager firmly. <i>Drücken Sie den Kabelmanager fest.</i>	14 Push the wire manager forward until 2 - 3 mm gap is left. <i>Schieben Sie den Kabelmanager nach vorne, bis ein Spalt von 2 - 3 mm verbleibt.</i> 2~3mm	14 Lock the cap nut. <i>Die Überwurfmutter festziehen.</i>
16 Tighten the cable gland clockwise. <i>Ziehen Sie die Kabelverschraubung im Uhrzeigersinn fest.</i> SW17 SW16	17	For retermination: Dismounting <i>Zur erneuten Terminierung: Demontieren</i> 1 Loosen the cable gland counterclockwise. <i>Lösen Sie die Kabelverschraubung gegen den Uhrzeigersinn.</i> SW17 SW16 2 Use a flathead screwdriver to pry the wire manager open. <i>Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um den Drahtmanager aufzuhebeln.</i>	